



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.
ОНД по Фрунзенскому району г. Ярославля.
150048, г. Ярославль, Силикатное ш., 18, 44-91-51, 44-74-50

АКТ № 26
обследования

« 04 » апреля 2012 года

г. Ярославль

09 ч. 00 мин.

Государственный инспектор Фрунзенского района по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович

в период с «19» марта 2012г. по «04» апреля 2012г. проведено обследование документов, объекта заявителя, территории, зданий и сооружений МОУ СОШ №14 расположенных по адресу: г. Ярославль, ул.Гоголя д.7

В присутствии директора МОУ СОШ №14 Ширкиной О.А.

В результате обследования установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы трех этажное, II СО, отопление центральное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре не в полном объеме, обеспечено первичными средствами пожаротушения, с работниками организации проводится противопожарный инструктаж, ответственные по пожарной безопасности обучены. Заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

В ходе обследования выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Поэтажный коридор 2-го этажа школы не отделен от лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа. п. 3 ППБ 01-03, п. 6.18*, п.6.43, п.6.44 СНИП 21-01-97*.
2. На путях эвакуации 1-го этажа стоит стол. п.53 ППБ 01-03
3. Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены открыто без коробов и кабельканалов. п. 3 ППБ 01-03, п.3.9 НПБ 104-03
4. Над эвакуационными выходами с 1-ого этажа отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД» п. 3 ППБ 01-03, п.5.3. СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001
5. Над эвакуационными выходами с 3-ого этажа отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД» п. 3 ППБ 01-03, п.5.3. СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001
6. Над эвакуационными выходами из столовой отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД» п. 3 ППБ 01-03, п.5.3. СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001
7. Предоставлен сертификат в области пожарной безопасности только на один вид отделочного материала (линолеум) пола в общих коридорах. На остальные виды отделочных материалов пола в общих коридорах сертификат в области пожарной безопасности не предоставлен. п.53 ППБ 01-03; табл. 28 ст.134 ФЗ-123
8. Давление в огнетушителе ОП-4 №6, установленный в общем коридоре, менее 8 бар п.108 ППБ 01-03
9. Отделка стен и потолка лестничной клетки 2-го этажа выполнена горючими материалами П.53 ППБ 01-03

10. Окно, для естественного освещения путей эвакуации 1-ого этажа заложено кирпичом П.51 ППБ 01-03
11. На путях эвакуации из помещения столовой установлена «раздача», выступающая из плоскости стены. П.3 ППБ 01-03, СНиП 21-01-97 п.6.26*
12. В тамбуре центрального входа на полу лежит резиновый коврик, не закрепленный к полу. П.56 ППБ 01-03
13. Не определена категория по пожарной и взрывопожарной опасности для складских помещений, расположенных в отдельно стоящем здании на территории школы П.33 ППБ 01-03
14. В коридоре в кабинете №29 (информатика) установлена дверь, при открытии которой уменьшается ширина эвакуационного пути. п.51, 53 ППБ 01-03; п.6.26* СНиП 21-01-97*
15. В помещениях, где требуется, не проведена замена тепловых пожарных извещателей на дымовые. п.п. 3 ППБ 01-03, п.п. 3, 4 НПБ 110-03, п. 12.45 НПБ 88-2001.
16. Предприятие не обеспечено прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи. п.п. 3, 39, 43 ППБ 01-03, п.п. 5, 6 ГОСТ Р 50889-98.
17. Отсутствует устройство для samozакрывания двери на лестничную клетку 3-го этажа п. 53 ППБ 01-03; п. 6.18* СНиП 21-01-97*
18. Отсутствует устройство для samozакрывания двери на лестничную клетку 1-го этажа п. 53 ППБ 01-03; п. 6.18* СНиП 21-01-97*
19. План эвакуации людей в случае пожара выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. (отсутствует инструкция (текстовая часть), место нахождения для ориентации) п.16 ППБ 01-03
20. Ручной пожарный извещатель, расположенный на стене около кабинета №18 имеет следы механических повреждений, кнопка извещателя находится в нажатом положении. П.98 ППБ 01-03
21. На путях эвакуации из спортзала на стене на высоте 1,8 м установлены металлические конструкции, выступающие из плоскости стен. П.3 ППБ 01-03, СНиП 21-01-97 п.6.26*
22. У двери эвакуационного выхода из спортзала установлен атлетический тренажёр П.53 ППБ 01-03
23. Дверь эвакуационного выхода из спортзала заперта на внутренний замок, открывающийся при помощи ключа П.52 ППБ 01-03

С актом обследования ознакомлен:

(ФИО, законного представителя и лиц присутствовавших при обследовании)

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(ФИО, законного представителя и лиц присутствовавших при обследовании, владельца собственности и т.п.)

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Обследованный объект не соответствует требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Государственный инспектор

Фрунзенского района г. Ярославля

по пожарному надзору Гонозов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

